

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

**Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика»
«Пансионат-ДОЛ» Лучистый» Спальный корпус №5
по адресу: 297407, РФ, Республика Крым, пгт. Заозёрное, ул. Аллея Дружбы-31**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	1 Хо- лл	33 45 46 47	- отсутствуют предупредительные тактильные напольные указатели на путях движения; - отсутствуют информационные обозначения; - отсутствуют пристенные опорные поручни на путях движения;	все	- разместить предупредительные тактильными указателями в соответствии с действующими нормативными требованиями; (рекомендуется применить тактильные индикаторы); - разместить информационные обозначения в доступном виде; - разместить опорные поручни на путях движения;	ТР ТСР Орг
3.2	Лестницы (внутри здания)	есть	9	48 49 50 53 54	- отсутствуют поручни с двух сторон; - отсутствуют горизонтальные завершающие части поручней; - отсутствует контрастная цветовая маркировка краевых ступеней лестничного марша; - отсутствуют предупредительные тактильные наземные указатели перед началом и окончание лестничных маршей;	о, с, к	- установить поручни с двух сторон с требованиями СП 59.13330.2016 непрерывные на всей их протяженности; - маркировать краевые ступени лестничного марша контрастными не скользящими полосами; - обозначить начало и окончание лестничного марша предупредительными тактильными указателями;	ТР ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	- отсутствует дублирование лестницы пандусом либо подъемным устройством	к	- предусмотреть наличие ассистивных устройств для обеспечения доступности верхних	КР ТСР

							этажей здания (лестницеход);	
3.5	Лифт пассажирский	нет	-	-	-	-	-	-
3.6	Дверь	есть	10	33 45 64	- отсутствует контрастная цветовая маркировка прозрачной части двери; - отсутствует контрастная цветовая маркировка габаритов дверного проема двери.	к, с, о	- обозначить габариты дверного проема контрастной цветовой полосой шириной 0,1 м; - обозначить прозрачную часть двери контрастной цветовой маркировкой.	ТСР
3.7	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3	30 45 49 63 64	- не обозначены пути эвакуации; - поручни наружных эвакуационных лестниц не имеют контрастного окрашивания	все	- организовать систему эвакуации; - произвести окрашивание поручней в контрастный цвет по отношению к лестничному маршу	ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	- отсутствует возможность беспрепятственного передвижения инвалидов по территории объекта и эвакуации	все	- учесть вышеуказанные замечания при организации ситуационной помощи инвалидам и проведении ремонтных работ	Орг

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД	1;3;9;10; холл	Холл; 33;45- 50; 53;54; 63;64.	Кап. ремонт, Тек. ремонт, ТСР, Орг. мероприятия

Комментарий к заключению: направление путей эвакуации совпадает с маршрутами движения к зонам целевого назначения, количество эвакуационных выходов и путей эвакуации соответствует нормативам.