

I Результаты обследования:
2. Входы в здание (эвакуационные)

**Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Тавра»
«Пансионат-ДОЛ» Лучистый» Спальный корпус №5**
по адресу: 297407, РФ, Республика Крым, пгт. Заозёрное, ул. Аллея Дружбы-31

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
2.1	Лестницы	есть	2.1 9	40- 44	- отсутствуют поручни с двух сторон; - отсутствует контрастная цветовая маркировка краевых ступеней лестничного марша; - отсутствуют обозначение начала и окончания лестничного марша тактильными наземными указателями;	о, с	- установить поручни в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261; - маркировать краевые ступени лестничного марша контрастными не скользящими полосами; - обозначить начало и окончание лестничного марша предупредительными тактильными наземными указателями;	ТС
2.2	Пандус (наружный)	есть	6	34- 39	- пандус не обустроен поручнями.	к	- установить поручни с двух сторон в соответствии с ГОСТ Р 51261.	ТС
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.1	38 39	- отсутствует информация о функциональном назначении группы помещений, к которым ведет вход и путей эвакуации; - отсутствуют тактильные наземные указатели перед входной дверью;	все	- разместить информацию о функциональном назначении помещений в доступном виде; - обозначить вход предупредительными тактильными наземными указателями	ТС
2.4	Дверь (входная)	есть	2.1 10	39 42 63	- отсутствует контрастная цветовая маркировка прозрачной части двери; - отсутствует контрастная цветовая маркировка габаритов дверного проема	к, с, о	- обозначить габариты дверного проема контрастной цветовой полосой шириной 0,1 м; - обозначить прозрачную часть двери контрастной цветовой	ТС

					двери;		маркировкой; - рекомендуется установить дверные ручки, доступные для управления одной рукой, контрастного цвета по отношению к цвету дверного полотна.	
2.5	Тамбур	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	- не организованы должным образом пути эвакуации из здания	-	- учесть выявленные барьеры при оказании ситуационной помощи при эвакуации, в случае возникновения экстренной ситуации; - учесть замечания при проведении работ по адаптации объекта	Орг

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание (эвакуационные)	ВНД	2.1; 6; 9; 10	34-39 40-44;63	Тек. ремонт, ТСР, Орг. мероприятия

Комментарий к заключению: _____